

### 3. Darabszámlálás

Helyezzük a mérlegre a megfelelő darabszámú (10, 20, 50, 100, 200) mintát. Nyomja meg a **Func** gombot. Válassza ki a minta darabszámát a **Tare** gombbal. A megfelelő érték esetén nyomja meg a **Zero** gombot.

Vegye le a mintát és tegye fel az ismeretlen mennyiséget. A kijelzőn leolvasható a kiszámított darabszám. A **Func** gomb megnyomásával visszaléphet a normál mérési módba.

### 4. Ellenőrző mérés

A mérlegben beállítható egy alsó és egy felső tömeg érték, amely elérése esetén sípoló hanggal jelez a felhasználó számára. Ezzel a funkcióval lerövidítheti a kiszűrő mérés időtartamát.

#### Beállítás:

Nyomja meg a **Limit** gombot. Most a felső értéket tudja beállítani.

Értéket növelni a **Tare** gombbal lehet, helyi értéket léptetni a **%** és **Limit** gombbal lehet. Elfogadtatni a **Zero** gombbal lehet.

Ezután az alsó érték következik. Ezt hasonlóan kell beállítani.

A **Zero** gomb megnyomásával elfogadtatjuk és kilépünk mérési üzemmódba.

Az eltárolt értéket törölni az értékek nullázásával lehet.

Programozás közben visszalépni a **Print** gombbal lehet.

Ez a funkció darabszámláló és százalékmérés funkcióban is használható!

### 5. Százalék mérés

Helyezze a mérlegre a 100% -nak tekintett tömegértéket. Nyomja meg a **%** gombot. A kijelzés átáll százalék módba. Helyezze az ismeretlen tömeget a mérlegre az eredmény megjelenítéséhez.

### 6. Összeadás

Helyezze a mérlegre a mérendő tömeget. Nyomja meg a **Print** gombot.

A mérleg az ACC 1 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Vegye le, majd rakja fel a következő terméket. Nyomja meg újra a gombot.

A mérleg az ACC 2 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Ez szabadon folytatható.

A végösszeg megnézéséhez terheletlen állapotban nyomja meg a **Print** gombot. Ez a funkció csak tömeget tud összeadni, darabszámot nem.

A memóriát az **Func** gombbal lehet törölni.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AHW

TÍPUSÚ

MÉRLEGEKHEZ

Forgalmazó:

Guttman Mérlegtechnika KFT

9700 Szombathely, Hámor u. 27

Tel.: 06 94 324-788

[www.merleg.net](http://www.merleg.net)

## Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt AHW típusú elektronikus mérleg bármilyen célra alkalmas, ahol hiteles mérésre van szükség. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére.

Figyelem! Használat előtt távolítsa el a mérleg aljából a **szállításbiztosító csavart!** Ha újból szállításra kerül a mérleg, ajánlott ezt a csavart ismét rögzíteni. A csavart tekerje be érintőlegesen (meghúzni tilos!) és ezután a kontraanyával rögzítse a pozícióját.

### A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI

- 24 mm-es LCD kijelző, háttérvilágítással
- Alacsony feszültség jelzés
- Darabszámlálási funkció
- Alsó- és felső határérték mérési üzemmód, hangjelzéssel
- Százalékmérés
- Akkumulátoros és hálózati táplálás közti automatikus átváltás, akkumulátor automatikus töltése
- Hitelesíthető! EK engedéllyel rendelkezik.

### TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS

DC 6V beépített akkumulátor

DC 9 V / AC 230 V hálózati adapter

### JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Figyeljen, hogy a mérleg minden talpcsavarja érintkezzen az asztallal
- A mérleget a vízszintjelző szerint állítsa be
- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólum, töltse újra az akkumulátort

#### Figyelem

- Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.
- Folyamatos hálózati használat esetén havonta egyszer csak akkumulátorról használja (lemerülésig) a mérleget. Így biztosítva lesz az akkumulátor optimális élettartalma.

## 1. Nyomógombok

- Zero** A mérleg nullázása. A menüben „ENTER”, elfogadtató gomb.
- Tare** A mérleg tárázása. A menüben a funkciók között lehet lépkedni, az értékeket növelni.
- Limit** Alsó- és felső határérték mérési üzemmód, A menüben a helyi értéket lépteti jobbra
- %** Százalékmérési funkció, A menüben a helyi értéket lépteti balra
- Func** Darabszámlálási funkció. Más mérési módból visszalép sima tömegmérésre. Másodfunkcióban törlő gomb.
- Print** Adatküldés PC-re vagy nyomtatóra, RS-232 kapcsolat esetén. Másodfunkcióban a mért értékek összeadása. Menüben egy szintet visszalép (ESC).
- U** Mértékegységek közötti váltás (kg/g)

## 2. Alapvető működtetés

### Bekapcsolás:

**Miután eltávolította a mérleg alján lévő szállításbiztosító csavart,** tegye a mérleget stabil asztalra és állítsa vízszintbe a talpcsavarok segítségével. A bekapcsolás a jobb oldalon, a mérleg alján található billenő kapcsolóval történik. A kijelzőteszt után a mérleg készen áll a használatra.

### Nullázás:

A mérleg rendelkezik automatikus bekapcsolási nullázás és nullkövetési funkcióval. Amennyiben a kijelző terheletlen állapotban nem mutat nullát nyomja meg a **Zero** gombot.

### Tárázás:

A mérleg nulla helyzetében helyezzük a mérőfelületre a tára edényt és nyomjuk meg a **Tare** gombot. Megjelenik a kijelzőn a TARE kijelzés és a mérleg az edény nélküli tömeget mutatja.

Az edény levétele után a mérleg negatív tömegértéket mutat.

A tára súlyt megszüntetni a **Tare** gomb újbóli megnyomásával lehet.