

A végösszeg megnézéséhez terheletlen állapotban nyomja meg a **M+** gombot.

A memóriát az **M+** megnyomása után a **G/N** gombbal lehet törölni.

Nyomtató változat esetén az **M+** gomb megnyomására nyomtatás történik.

**Paraméterek:** Belépés a **ZERO** és **TARE** gomb egyidejű megnyomásával

Kijelzett szöveg	Almenü	Leírás	Alapérték
F1 unt		A másodlagos mérték-egység lb ki/be kapcsolása.	Kg/lb
F2 dati		Dátum formátum választás	Nap-Hó-Év
	yy	Év beállítás.	2000
	nndd	Dátum megadás hh.nn	01.01
	HHnn	Idő megadás óó.pp.mm	01.01
	A mérlegben nincs valós idejű óra! Így áramkimaradás esetén az értékek visszaállnak 2000/01/01 00:00 –ra.		
F3 oFF	C LoC F	Óra funkció ki/be kapcsolása. Bekapcsolva 5 perc után a kijelzőn megjelenik a pontos idő.	CLK
	BL	Háttérfény programozás. ON: bekapcsolás AUTO: csak ha mérés történik OFF: kikapcsolás	AUTO
F4 Prt		Nyomtató beállítások 0: nincs nyomtatás 1-5: rögzített módok	1

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**TPS**

**TÍPUSÚ**

**MÉRLEGEKHEZ**

Guttmann Mérlegtechnika KFT  
9700 Szombathely, Hámor u. 27  
Tel.: 06 94 324-788  
[www.merleg.net](http://www.merleg.net)

## Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt TPS típusú elektronikus raklapmozgató mérleg bármilyen célra alkalmas, ahol raklapos áru hiteles mérésére van szükség.

### A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI

- Nagyméretű LCD kijelző, háttérvilágítással
- Alacsony feszültség jelzés
- Mérési eredmények összeadása
- Opcióként beépített nyomtató
- Hitelesíthető! EK engedéllyel rendelkezik.

### TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS

DC 6V beépített akkumulátor  
12 V adapter

### JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólum, töltsse újra az akkumulátort

#### Figyelem

- Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltsse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.
- Folyamatos hálózati használat esetén havonta egyszer csak akkumulátorról használja (lemerülésig) a mérleget. Így biztosítva lesz az akkumulátor optimális élettartalma.

#### 1. Nyomógombok

<b>ON/OFF</b>	BE/KI kapcsoló gomb
<b>ZERO</b>	A mérleg nullázása. A menüben „ENTER”, elfogadtató gomb.
<b>TARE</b>	A mérleg tárazása. A menüben a funkciók között lehet lépkedni, az értékeket növelni.
<b>PT</b>	Kézi tára előhívás, programozás. A menüben a helyi értéket lépteti.
<b>M+</b>	Memória gomb. A kijelzett tömeget a memóriába teszi. A menüben a helyi értéket balra lépteti.

<b>UNIT</b>	Mértékegység változtatás. Menüben egy szintet visszalép (ESC).
<b>G/N</b>	Bruttó / nettó üzemmód. Tárazás után aktív. Törlés gomb. (C).

#### 2. Alapvető működtetés

##### **Bekapcsolás:**

A bekapcsolás az **ON/OFF** gombbal történik.  
A kijelzőteszt után a mérleg készen áll a használatra.

##### **Nullázás:**

A mérleg rendelkezik automatikus bekapcsolási nullázás és nullkövetési funkcióval. Amennyiben a kijelző terheletlen állapotban nem mutat nullát nyomja meg a **ZERO** gombot.

##### **Tárazás:**

A mérleg nulla helyzetében helyezzük a mérőfelületre a tárasúlyt és nyomjuk meg a **TARE** gombot. Megjelenik a kijelzőn a NET kijelzés és a mérleg az edény nélküli tömeget mutatja.

A két érték között a **G/N** gombbal lehet lépkedni.

A tárasúly levétele után a mérleg negatív tömegértéket mutat.

A tára súlyt megszüntetni a **TARE** gomb újbóli megnyomásával lehet.

##### **Kéztára:**

Nyomja meg a **PT** gombot. A **TARE** gombbal tud választani a 10 előre programozott táraérték közül. Ha kiválasztotta a megfelelőt, nyomja meg a **ZERO** gombot.

A **G/N** gombbal lehet változtatni a kijelzést a nettó és a bruttó érték között.

##### **Kéztára programozás:**

Nyomja 3 másodpercig a **PT** gombot. A billentyűzet másodlagos funkcióival (**TARE**, **PT**, **M+**) írja be a kívánt tára értéket. Elfogadtatáshoz nyomja meg a **ZERO** gombot. Most válassza ki, hogy melyik memória helyre menti a táraértéket (**PT**, **M+**) majd újra **ZERO** gomb.

##### **Összeadás:**

Helyezze a mérlegre a mérendő tömeget. Nyomja meg a **M+** gombot.

A mérleg az ACC 1 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Vegye le, majd rakja fel a következő terméket. Nyomja meg újra a gombot.

A mérleg az ACC 2 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Ez szabadon folytatható.